

**Доклад начальника ОНД и ПР
(по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району)
Варлова Евгения Юрьевича на заседании Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района**

Нефтеюганской межрайонной прокуратурой, совместно с привлеченными специалистами - сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, с целью надзора за выполнением обязательных требований пожарной безопасности, проведены обследования (осмотры) объектов защиты с массовым пребыванием людей.

В ходе проведения обследования (осмотра) выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Торговый центр, расположенный по адресу: Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, микрорайон 5, строение 10, эксплуатируемый индивидуальными предпринимателями. (Название ТЦ, и собственники здания, при проведении осмотра не установлены. Ранее название - ТЦ «Янтарь», предположительно 8 собственников)

- На объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности;
- Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- Отсутствует план эвакуации людей при пожаре;
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей не проводятся практических тренировки по эвакуации людей при пожаре (не реже 1 раза в полугодие);
- В торговом центре (здании с массовым пребыванием людей) отсутствуют электрические фонари (из расчёта 1 фонарь на 50 человек);
- На объекте защиты отсутствует специальный журнал учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;
- 1-й, 2-й этажи здания торгового центра (общие коридоры, холл) не обеспечены огнетушителями;
- На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта АУПС и СОУЭ;
- Прибор приёмно-контрольный пожарный (ППКП) установлен в помещениях без круглосуточного пребывания дежурного персонала;
- Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает защиту всего здания, часть помещений не оборудована автоматической пожарной сигнализацией, в результате чего своевременное обнаружение пожара не обеспечено;
- Отсутствует годовой план-график ТО и ППР установок противопожарной защиты;

- Не проведена проверка работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год: весной и осенью) с составлением соответствующих актов (в ходе проведения проверки, акты не предоставлены);
- Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);
- На подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения размещается мебель, оборудование и другие предметы;
- Не обеспечен требуемый предел огнестойкости строительных конструкций междуэтажного перекрытия не менее REI 45 (деревянные конструкции междуэтажного перекрытия не защищены огнестойкими материалами);
- Изменены объемно планировочные решения путей эвакуации (установлены дополнительные перегородки из гипсокартонных листов);
- Помещения складского назначения (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке) ИП Первушкина, ООО «Парфюм лидер», не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (EI 45) и перекрытиями не ниже 3-го типа (REI 45), (огорожено с помощью гипсокартонных листов, деревянных досок);
- Ширина основных торговых проходов, в торговых залах (ИП Первушкина, ИП Якушевич) выполнена менее 1,4 метра (по факту от 0,6 до 0,8 метров);
- В тамбурах эвакуационного выхода (центральный вход) размещено торговое оборудование, осуществляется торговля;
- Не организовано обучение в области пожарной безопасности и проверка знаний правил пожарной безопасности работников организаций;
- Руководители (директора, ИП), а также лица, исполняющие их обязанности, не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приёмов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

По результатам проверки лица, допустившие нарушения будут привлечены к административной ответственности.

Торговый центр «Центральный», эксплуатируемый обществом с ограниченной ответственностью «Росторгсервис», расположенный по адресу: Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, микрорайон 5, строение 2.

- Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей не проводятся практические тренировки по эвакуации людей при пожаре (не реже 1 раза в полугодие);

- На дверях помещений производственного и складского назначения не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта АУПС и СОУЭ;
- Автоматическая установка пожарной сигнализации, не обеспечивает защиту от пожара всего здания (допускается установка полиэтиленовых пленок, импровизированных крыш, над торговыми рядами (бутиками), в результате чего, зона действия пожарных извещателей ограничена, своевременное обнаружение пожара в торговом зале не обеспечено);
- Помещения вентиляционных камер, расположенные в восточной и западной частях здания, эксплуатируются под складские помещения и не оснащены пожарными извещателями (своевременное обнаружение пожара в этих помещениях не обеспечено);
- Противопожарные/противодымные двери, установленные в противопожарных преградах (стенах) отделяющих административно-бытовые помещения от торгового зала, не оборудованы устройствами для самозакрывания дверей (доводчиками). Устройства для самозакрывания дверей (доводчики) демонтированы, противопожарные двери содержаться в открытом состоянии;
- Допускается эксплуатация электрочайников с неисправными терморегуляторами, предусмотренными конструкцией чайников, в помещениях торговых бутиков;
- В тамбуре эвакуационного выхода (центральный вход) размещено торговое оборудование, осуществляется торговля;
- Не организовано обучение в области пожарной безопасности и проверка знаний правил пожарной безопасности работников организации.

В отношении должностного и юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Росторгсервис», составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрение назначено на 27.04.2018.

24.04.2018 проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – Центр культуры и досуга «Родники», МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА "РОДНИКИ" по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 мкр., дом 112.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- Резервные источники электропитания автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре находятся в неисправном состоянии (разряжены).
- Над эвакуационным выходом зрительного зала, ведущего в холл 2-го этажа, отсутствует световой оповещатель «Выход».

- Ширина эвакуационного выхода с зрительного зала, ведущего в холл 2-го этажа, менее 1,2 м., (фактически: 0,9 м.).
- Устройства для самозакрывания дверей на 2-ом этаже северной лестничной клетки находится в исправном состоянии (неисправен доводчик).
- Под маршем северной лестничной клетки хранятся различные материалы.
- В зрительном зале, в холле 2-го этажа отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, выполненная в соответствии с требованиями норм.
- В помещении теплового узла хранится оборудование, мебель и другие предметы.
- Двери помещений складского назначения, выполнены не противопожарными, с нормированным значением предела огнестойкости.
- Не проведено испытание системы внутреннего противопожарного водопровода.
- На объекте защиты не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.
- Персонал объекта защиты не знает действий в случае пожара (ЧОП «Полюс»).

По окончании проверки лица, допустившие правонарушения будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях – нарушение требований пожарной безопасности.

Руководителям учреждений напоминаем о неукоснительном соблюдении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе по:

- содержанию путей эвакуации;
- наличию, соответствуя установленным требованиям и работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;
- соблюдению требований, предъявляемых к электроустановкам зданий;
- наличию и работоспособности систем дымоудаления (в случае, если монтаж данной системы необходим в соответствии с установленными требованиями);
- наличию, исправности и достаточности первичных средств пожаротушения;
- наличию и состоянию систем противопожарного водоснабжения;
- наличию организационно-распорядительной документации по пожарной безопасности;
- проведению целевых противопожарных инструктажей о мерах пожарной безопасности;
- проведению тренировочных эвакуаций.

*Начальник ОНД и ПР
 (по г. Ниж-Но, Нефтемашка
 в Нефтемашской лаборатории)
 подпись*

24.04.2018

С.Ю. Вареев